

SUPER
TORK
SOLDA



FALE CONOSCO
PELO WHATSAPP

0800 601 9072



ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO PAÍS

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MÁSCARA DE SOLDA DE
ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO
MSEA 901



KAB
SOLAR



ADVERTÊNCIA: Leia atentamente este manual antes de usar o produto.

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto **SUPER TORK**, produzido com tecnologia de ponta e alta qualidade.

QUE SUA EXPERIÊNCIA SEJA EXCELENTE!

Se precisar, conte com a gente em nossos canais de atendimentos



SAC 0800 601 9072

SUPERTORK.com.br



• Nova tecnologia	3
• Introdução	5
• Normas de segurança.....	5
• Instruções de uso	5
• Descrição da máscara.....	6
• Especificações técnicas.....	7
• Funcionamento do display.....	8
• Manutenção	9
• Trocando a bateria.....	9
• Solução de problemas.....	10

NOVA TECNOLOGIA

A nova tecnologia 4K criada pela Tork Solda, permite ao soldador visualizar as cores reais no momento da solda. O nível de claridade do display 4K é diferente comparado com a tecnologia convencional (LCD verde). Mesmo sendo um display com maior nitidez seu sistema de proteção contra raios UV e IV continuam os mesmos. Para quem ainda utiliza o filtro LCD verde, pode passar por um curto período de adaptação de luminosidade.



- 👍 Visualize de forma clara e viva todos os detalhes
- 👍 Mais precisão e conforto do início ao fim do trabalho
- 👍 Não necessita levantar e baixar a máscara a todo momento
- 👍 Você merece mais produtividade, durabilidade e segurança

KAB SOLAR 4 K



PROCESSOS



TECNOLOGIAS



Tecnologia 4K criada pela Tork Solda, permite ao soldador visualizar as cores reais no momento da solda.



Controla o nível de escurecimento do visor da máscara de maneira precisa, mais conforto aos olhos e qualidade na solda.



 
Ajusta o nível da sensibilidade dos sensores do visor, fazendo com que o escurecimento ocorra mesmo com baixo nível de luminosidade.



A máscara de solda também pode ser usada para proteger o rosto durante o processo de esmerilagem, o visor permanece claro nesta função.



Permite controlar o tempo de retorno do clareamento do visor, após a solda é possível manter ou não a tonalidade ativa.



Diferente dos projetos tradicionais o Circuit Protection faz com que a bateria e placa eletrônica trabalhem de maneira isolada. O visor é alimentado diretamente pelas luzes e raios da solda, sem a necessidade da participação efetiva da bateria, assim garantindo maior tempo de vida para a bateria e circuito eletrônico. O Circuit Protection impede que a bateria seja acionada inúmeras vezes como também preserva os componentes da máscara.

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



INTRODUÇÃO

As máscaras de solda Super Tork são projetadas para proteger os olhos contra os riscos no momento da solda.

Display 4K – Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.

Com esta versão, o display 4K permite ao soldador visualizar de forma clara e viva todos os detalhes.

Com componentes eletrônicos e potencializador de cores o display 4K proporciona mais precisão e conforto.

Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem. Oferecendo proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento fixo para diversos processos de solda, ainda protege o operador sobre aquecimento e respingos.

Diferentemente das máscaras comuns, a máscara possui um polarizador multicamadas que bloqueia com maior eficiência os raios ultravioletas e infravermelhos que causam danos para o operador.

Esta máscara foi projetada para diversos processos de soldagem, e a temperatura ideal para seu perfeito funcionamento é indicado entre -5° até +55°C.

Esta máscara possui um painel solar de alto desempenho como fonte de alimentação.

Conta com bateria de lítio CR 2032 de 3 V removível em sua construção.

Em condições normais de soldagem os usuários podem esperar uma bateria com mais de 5.000 horas de vida útil.



Aviso: Leia atentamente este manual antes de operar o produto, em caso de dúvidas entre em contato com nosso SAC 08006019072, nossa equipe especializada poderá oferecer suporte avançado.



Atenção: O prazo de validade da máscara de solda é de até 05 anos contados a partir da data de fabricação/ lote impresso no produto.

NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA

Sempre utilize a máscara de solda quando for executar algum trabalho de soldagem.



Atenção: A não utilização pode acarretar inflamações nas córneas, distorção da visão e até danos irreversíveis ou outras doenças como cataratas.

INSTRUÇÕES DE USO

Abra a embalagem e retire a máscara, antes de iniciar o uso, verifique qualquer problema ou defeito de fabricação, caso detecte algum problema entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente Tork 0800 601 9072.



Atenção: A máscara de solda de escurecimento automático Super Tork vem pronta para uso imediato. Antes de iniciar seu uso, certifique-se de que as películas de proteção internas e externas sejam removidas das lentes.

Ajuste o tamanho da carneira pelo disco de ajuste para acomodar de forma confortável a cabeça do usuário.

Uma máscara bem ajustada permite angular a máscara para se adaptar a necessidade de visão do usuário.

Fator de escurecimento

O Fator de escurecimento desta máscara pode ser configurado entre DIN 9~13, sendo início automático de operação.


Para ajustar o nível de tonalidade DIN 9~13 utilize o KNOB lateral (03), conforme desenho acima.

Veja a tabela de orientação para identificar os limites permitidos de acordo com o processo de soldagem.

Sempre que um raio de solda for identificado pelos sensores do display automaticamente vai escurecer.

A visão natural do display é DIN 4, quando acionado os sensores o nível de escurecimento será entre DIN 9~13.

DESCRIÇÃO DA MÁSCARA

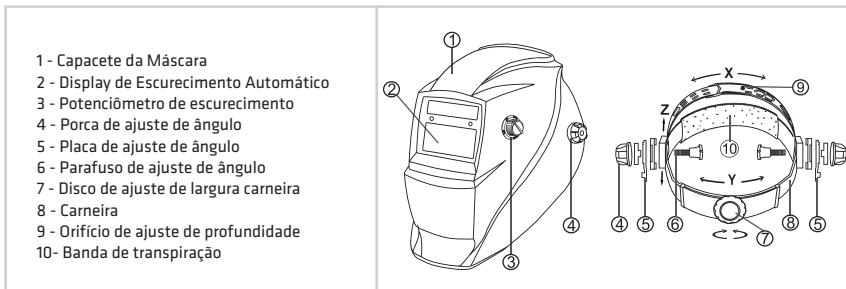


MONTAGEM DA CARNEIRA

Para ajustar a carneira adequadamente siga os passos abaixo:

1 - Ajuste a profundidade da cabeça usando os orifícios da cinta superior (1) Desta maneira a altura do display será equivalente a altura dos olhos do operador.

2 - Ajuste a distância do rosto usando os anguladores laterais (2) e (4) Desta maneira a distancia dos olhos perante ao display pode se tornar mais adequada.

3 - Ajuste a pressão da cinta da carneira usando o disco de pressão (3) Desta maneira a carneira vai fornecer pressão suficiente para tornar o capacete firme e seguro. Recomenda-se sempre abrir o disco (3) antes de inserir a máscara na cabeça. Para abrir gire para esquerda, para fechar e aplicar pressão gire para direita.

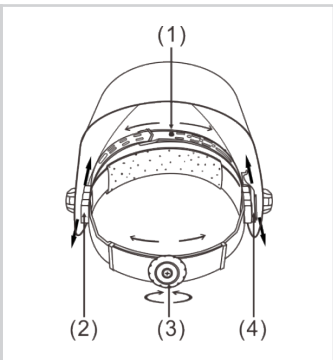


CONTROLE DE TONALIDADE 9 ~ 13 DIN

Para ajustar os níveis de tonalidade da máscara utilize o KNOB lateral. O range de tonalidade é variável de 9 a 13 DIN, sendo 9 uma tonalidade mais clara e 13 uma tonalidade mais escura.

O nível de tonalidade do display pode variar de acordo com o processo de soldagem e a corrente de solda.

Verifique a Tabela de Escurecimento na página 6.

A função "Grind" tem como objetivo principal a função esmerilhar e também desliga por completo o funcionamento do display.

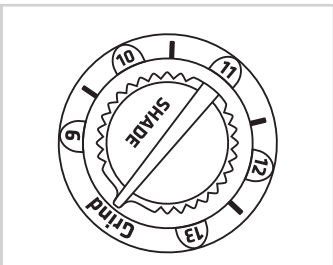

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TABELA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	MSEA-901 KAB SOLAR
AREA DE VISÃO	92x42mm
QUADRO DISPLAY	110x90x9mm
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 9 ~ 13
FUNÇÃO ESMERILHADEIRA (GRIND)	SIM (DIN 4 - KNOB Lateral)
TESTE DE DISPLAY	SIM (Botão de teste)
BATERIA FRACA	SIM (LED indicador)
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0001 seg
AJUSTE DE TEMPO DE RESPOSTA	0,20 ~ 1,0 seg
AJUSTE DE SENSIBILIDADE	SIM
SENSORES DE ARCO	2
OPERAÇÃO TIG	AC TIG, > 10amps; DC TIG, > 30 amps
FONTES DE ALIMENTAÇÃO	Células solares e Bateria de Lítio (1X) CR 2032
LIGA / DESLIGA	Sim (KNOB com regulagem)
PROTEÇÃO UV/IR	DIN 16 Constante
LENTE DE PROTEÇÃO EXTERNA	116x96mm
LENTE DE PROTEÇÃO INTERNA	101x53mm
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	(-5~+55)
PROCESSOS DE SOLDA	MMA / TIG / MIG / PLASMA
PESO	0,45 Kg
CERTIFICAÇÃO	CA 40.487

TABELA DE ESCURECIMENTO

PROCESSO DE SOLDAGEM	AMPERAGEM													
	0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450		
ELETRODO REVESTIDO	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500		
MIG						10	11	12	13					
TIG			9	10	11	12	13							
MAG					10	11	12	13						
CORTE PLASMA		5	6	7	8	9	10	11	12	13				




Atenção: Se no momento da utilização você perceber que o fator de escurecimento não está adequado para a operação, pare imediatamente de soldar e entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente Tork 0800 601 9072.

FUNCIONAMENTO DO DISPLAY

AJUSTES DO DISPLAY INTERNO

Comandos Internos MSEA-901 - KAB SOLAR

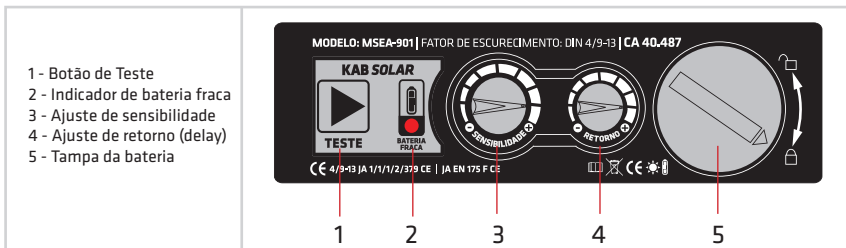

- 1 - Botão de Teste
- 2 - Indicador de bateria fraca
- 3 - Ajuste de sensibilidade
- 4 - Ajuste de retorno (delay)
- 5 - Tampa da bateria

Botão de Teste - Auto Check

O botão de teste tem como objetivo testar o funcionamento do display automático.

Basta pressionar o botão para que o display escureça imediatamente.

Você pode testar os níveis de tonalidade, sendo 9 a 13, como também sensibilidade e tempo de resposta.

Caso o display não escureça, não inicie o processo de soldagem, confira a bateria ou entre em contato com o nosso SAC.

Indicador de Bateria Fraca

Quando a bateria estiver fraca, o LED indicador acenderá. O display pode não funcionar corretamente.

Substitua imediatamente a bateria CR 2032 conforme página 07 - (TROCANDO A BATERIA).

Ajuste de Sensibilidade

O Ajuste de Sensibilidade tem como objetivo principal aumentar e reduzir a leitura dos sensores de abertura.

Os sensores posicionados na parte frontal do display reconhecem o nível de luminosidade da solda.

Quando o processo de soldagem emitir baixa luminosidade, ajuste a sensibilidade para o máximo, desta maneira os sensores irão capturar de maneira mais eficiente qualquer feixe de luz.

Quando o processo de soldagem emitir alta luminosidade, ajuste a sensibilidade para o mínimo, desta maneira os sensores irão trabalhar de maneira mais eficiente.

Ajuste de Retorno (Delay)

Permite ajustar o tempo de retorno do clareamento do display (0.2s até 1.09s).

Em casos onde o processo de soldagem despande de altas amperagens, a intensidade da luz formada pela poça de fusão permanece incandescente por um pequeno período, quando configurado em nível máximo, o display continua escuro mesmo após o término da solda.

Tampa da Bateria

Para remover a tampa gire a mesma para cima, no sentido do cadeado aberto.

Para inserir a tampa gire a mesma para baixo, no sentido do cadeado fechado.


Função Esmerilhar (Grind)

A máscara de solda também pode ser usada para proteger o rosto durante o processo de esmerilagem.

Ao selecionar no KNOB lateral a função "Grind", o display desligará e impedirá que o painel escureça quando as faíscas forem criadas.

A função ESMERILHAR mantém a tonalidade DIN 4 a todo momento.

Após o uso da máscara, recomenda-se deixar o KNOB lateral na Função "Grind" (Esmerilhar). Essa função desabilita o funcionamento do display da máscara, promovendo maior vida útil da sua bateria.

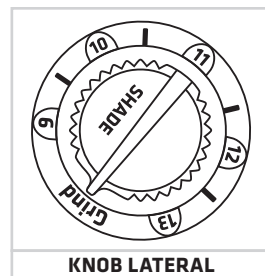

KNOB LATERAL

MANUTENÇÃO

Para preservar e prolongar a vida útil de sua máscara, siga todos os passos abaixo:

1. Quando a máscara não for utilizada por um tempo prolongado remova a bateria do painel solar.
2. Não utilize água corrente para limpar a máscara, somente um pano seco é necessário para efetuar a limpeza da máscara. Umidade ou qualquer contato de água com o circuito interno do visor ou o painel solar podem danificar o equipamento e invalidar sua garantia.
3. Não deixe o produto exposto ou armazenado a luz solar.
4. A máscara de solda não protege contra riscos de impacto.
5. A máscara não protege contra dispositivos explosivos ou líquidos corrosivos.
6. Não faça modificações no painel ou na máscara, a menos que especificado neste manual.
7. Não utilize peças de substituição que não as especificadas pela assistência técnica SUPER TORK.
8. As modificações e peças de reposição não autorizadas anularão a garantia e colocarão o operador em risco de ferimentos graves.
9. Caso a máscara não escurecer, pare de soldar imediatamente e entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente Tork 0800 601 9072.


TROCA DO DISPLAY

Caso o display, as lentes de visão ou o painel solar estiverem quebrados ou danificados, devem ser substituídos.

Entre em contato com uma assistência técnica Tork ou no serviço de atendimento ao cliente Tork 0800 601 9072.

Para remover o quadro do display siga os passos abaixo:

REMOÇÃO DO DISPLAY (ADF)

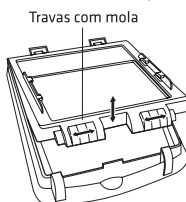


Quadro do display

- Remoção do display: Pressione levemente o centro da estrutura do display, pressione as duas travas com mola para dentro da guia, assim que o quadro estiver liberado puxe o display para cima.

- Instalação do display: Insira cuidadosamente o display no quadro, pressione as duas travas com mola para dentro da guia, assim que o quadro estiver liberado empurre o display para baixo.

TROCANDO A BATERIA

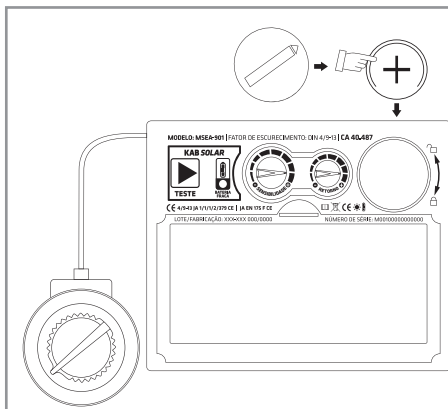

TROCANDO A BATERIA

- 1 - Gire a tampa da bateria para cima.
- 2 - Remova a tampa da bateria.
- 3 - Substitua a bateria de lítio CR 2032.
- 4 - Certifique-se de que o lado Positivo (+) da bateria esteja voltado para cima (conforme imagem).
- 5 - Coloque a tampa da bateria no display.
- 6 - Gire a tampa para baixo.
- 7 - Pressione o botão de teste.

Atenção: Qualquer manutenção não realizada na rede de assistências técnicas autorizadas Tork, invalida a garantia do produto.

Armazenamento e transporte

A temperatura ideal para guardar sua máscara varia entre -20°C até +70°C.

Descarte parcial ou total

Este produto contém uma bateria de lítio-íon, para preservar os recursos naturais, por favor, reciclar ou descartar a bateria adequadamente.

Atenção: Leis estaduais ou federais podem proibir eliminação de lítio-íon no lixo comum. Consulte as leis vigentes para obter informações sobre como descartar a bateria corretamente.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

FALHA	POSSÍVEIS MOTIVOS	SOLUÇÕES
Display não escurece	Falta de bateria Arco de solda fraco Ângulo de solda errado Lente de proteção suja Sensor de abertura sujo Excesso de distancia do arco ADF com falha eletrônica ADF quebrado devido a queda	Troca de bateria Arco elétrico deve ser ajustado Correção de ângulo Limpe ou substitua a lente Limpe o sensor com pano seco Aproxime a máscara do arco Contate 0800 601 9072 Contate 0800 601 9072
Display piscando	Falta de bateria Arco de solda fraco Ângulo de solda errado Lente de proteção suja Sensor de abertura sujo Excesso de distancia do arco ADF com falha eletrônica ADF quebrado devido a queda	Troca de bateria Arco elétrico deve ser ajustado Correção de ângulo Limpe ou substitua a lente Limpe o sensor com pano seco Aproxime a máscara do arco Contate 0800 601 9072 Contate 0800 601 9072
Mancha no display	Excesso de sujeira Umidade por agentes químicos Excesso de calor de trabalho ADF com falha eletrônica ADF quebrado devido a queda	Limpe o display do ADF Limpe o display do ADF Deixar ADF em descanso Contate 0800 601 9072 Contate 0800 601 9072
Display não fica claro	ADF com falha eletrônica ADF quebrado devido a queda	Contate 0800 601 9072 Contate 0800 601 9072
Lentidão no acionamento	Falta de bateria Arco de solda fraco Ângulo de solda errado Lente de proteção suja Sensor de abertura sujo Excesso de distancia do arco ADF com falha eletrônica ADF quebrado devido a queda	Troca de bateria Arco elétrico deve ser ajustado Correção de ângulo Limpe ou substitua a lente Limpe o sensor com pano seco Aproxime a máscara do arco Contate 0800 601 9072 Contate 0800 601 9072
Capacete solto	Disco de ajuste de carneira solto Erro de montagem parafuso Erro de montagem porca Carneira quebrada / avariada Parafuso quebrado Porca espanada	Gire o disco para direita Corrija a montagem do parafuso Corrija a montagem da porca Troque a carneira por nova Troque o parafuso por novo Troque a porca por nova

 **FALE CONOSCO
PELO WHATSAPP** **0800 601 9072**

 **ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO PAÍS**

SUPER
TORK  **IND.**